



# ЗАО «МАССА-К»

---

## Терминалы серии R - юстировка весов

ИНСТРУКЦИЯ  
Редакция 2  
2017



## Оглавление

<b>1 Терминалы серии R. Юстировка весов.....</b>	<b>3</b>
<b>    1.1 Юстировка модулей взвешивающих весов МК и ТВ.....</b>	<b>3</b>
1.1.1 Юстировка нуля .....	3
1.1.2 Юстировка при нагрузке .....	4
1.1.3 Количество интервалов взвешивания .....	5
<b>    1.2 Юстировка модулей взвешивающих 4D .....</b>	<b>6</b>
1.2.1 Юстировка углов .....	6
1.2.2 Юстировка нуля .....	7
1.2.3 Юстировка при нагрузке .....	7
<b>    1.3 Код юстировки.....</b>	<b>8</b>
<b>2 Технологическая грузоприемная платформа 4D-U_ и 4D-B_ .....</b>	<b>9</b>
<b>3 Документация .....</b>	<b>10</b>

## 1 Терминалы серии R. Юстировка весов

Юстировка весов (юстировка модулей взвешивающих) проводится при появлении погрешностей взвешивания выше допустимой величины (например, после ремонта, связанного с заменой весоизмерительного датчика).

Пределы допускаемых погрешностей приведены в руководствах по эксплуатации весов MK\_R [1], [2], [3], [4], модулей взвешивающих TB\_ [5], модулей взвешивающих 4D\_ [6], [7], [8], [9], [10], [11].

⇨ После замены или ремонта весовых терминалов, проведение юстировки не требуется.

1 Юстировка - настройка цены деления модуля взвешивающего.

2 Юстировка должна выполняться при температуре помещения  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ . Весы должны быть выдержаны в помещении, где проводится юстировка, не менее 1 часа.

3 Юстировку проводить гирами класса M1 и выше.

4 Гиры размещать в центре или равномерно по грузоприемной платформе.

5. Юстировка может проводиться с любым из терминалов серии R (RA, RC, RP, R2P, RL, R2L).

6 При замене терминала, проведение повторной юстировки не требуется.

7 При юстировке, модуль не должен касаться посторонних предметов.

⇨ При каждой юстировке в память модуля записывается новое контрольное число – код юстировки (п. 1.3). Код юстировки записывается в заключение о поверке или в свидетельство о поверке.


### 1.1 Юстировка модулей взвешивающих весов MK и TB

Собрать весы. Установить весы (модуль взвешивающий) по уровню с помощью регулировочных опор [1], [2], [3], [4], [5].

Включить и прогреть весы не менее 10 минут.

Открыть электронный паспорт:

**MENU**, удерживать 2 секунды → "Электронный паспорт" →

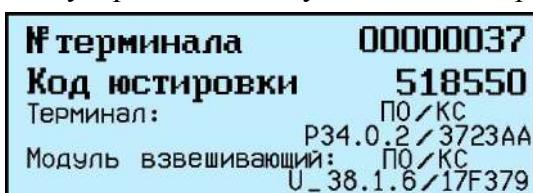


Запомнить № терминала. Нажатием вернуться в исходный режим.

Войти в меню юстировки:


**MENU**, удерживать 2 секунды → "Юстировка весов" →

На цифровой клавиатуре набрать номер терминала → .

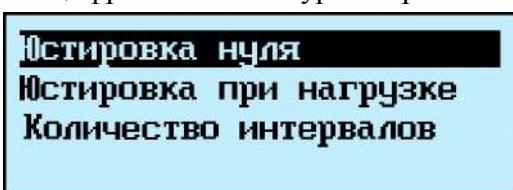

#### 1.1.1 Юстировка нуля

→ "Юстировка нуля" →

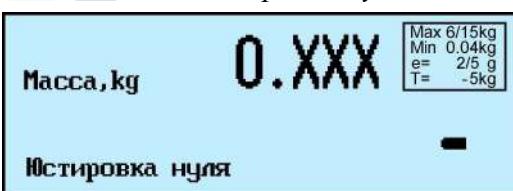

Где: XXX здесь и далее, произвольные числа.

Нажать

Масса, kg	<b>0.000</b>	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
<b>Юстировка нуля</b>		

☞ Кнопку  нажимать после завершения взвешивания. Индикацией завершения является высвечивание на индикаторе сообщения: «Масса, kg».

Юстировка нуля завершена  Провести юстировку при нагрузке.

### 1.1.2 Юстировка при нагрузке

,  → "Юстировка при нагрузке" →  →

Масса, kg	<b>0.000</b>	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	<b>15.000</b>	
<b>Юстировка при нагрузке</b>		

Где: 15.000 - означает, что максимальная нагрузка модуля (Max) составляет 15 кг.

Для модулей с другими величинами максимальных нагрузок появится соответствующая индикация.

Далее, юстировка может быть продолжена любым из двух вариантов:

Вар.1. Юстировка гирами массой, указанной на индикаторе.

Вар.2. Юстировка гирами массой в пределах от 0,1 до 1,0 от указанной индикатором.

☞ Для повышения точности юстировки, предпочтительнее Вар. 1.

#### Вар. 1.

Нажать  →

Масса, kg	<b>0.000</b>	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	<b>15.000</b>	
<b>Юстировка при нагрузке</b>		

Установить на платформу гири, массой 15 кг →

Масса, kg	<b>XXX.X</b>	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	<b>15.000</b>	
<b>Юстировка при нагрузке</b>		

Нажать  →

Масса, kg	<b>15.000</b>	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	<b>15.000</b>	
<b>Юстировка при нагрузке</b>		

☞ Кнопку  нажимать только после завершения взвешивания. Индикацией завершения является высвечивание на индикаторе сообщения: «Масса, kg».

Юстировка при нагрузке завершена .

## Вар.2.

На цифровой клавиатуре набрать значение массы, при которой будет проводиться юстировка.  
Например, 5 кг →

Масса, kg	0.000	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	5.000	-
Юстировка при нагрузке		

☞ При ошибке в наборе значения массы, нажать **Del** и повторить набор.

Нажать ↺ →

Масса, kg	0.000	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	5.000	-
Юстировка при нагрузке		

Установить на платформу гирю массой 5 кг →

Масса, kg	X.XXX	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	5.000	-
Юстировка при нагрузке		

Нажать ↺ →

Масса, kg	5.000	Max 6/15kg Min 0.04kg e= 2/5 g T= -5kg
Масса гири, kg	5.000	-
Юстировка при нагрузке		

Снять гири с платформы.

### 1.1.3 Количество интервалов взвешивания

↓ , ↑ → "Количество интервалов" → ↺ →

1
2

↓ , ↑ → "2" → ↺ → ⌂ → ⌂ → ⌂ .

Юстировка завершена.

### 1.1.4 Записать номер кода юстировки, п. 1.3.

## 1.2 Юстировка модулей взвешивающих 4D

Перед началом юстировки:

- с модулем весов платформенных (4D-P\_) снять грузоприемную платформу;
- на модули весов паллетных и стержневых (4D-U\_ и 4D-B\_) установить технологическую платформу;
- вынуть заглушки из регулировочных отверстий [6], [7], [8], [9], [10], [11]. Вращая винты опор датчиков, при помощи отвертки, установить винт каждой из опор ровень с верхней гранью весоизмерительного датчика.
- установить модуль взвешивающий на твердой горизонтальной поверхности.
- вращая винты опор датчиков шлицевой отверткой, выставить модуль по уровню таким образом, чтобы воздушный пузырек ампулы уровня находился в центре. Модуль должен устойчиво стоять на всех четырех опорах.

Собрать весы. Включить и прогреть весы не менее 10 минут.

Открыть электронный паспорт:

, удерживать 2 секунды → "Электронный паспорт". Запомнить № терминала. Нажатием вернуться в исходный режим.

Войти в меню юстировки:

, удерживать 2 секунды → "Юстировка весов" →

На цифровой клавиатуре набрать номер терминала → .

**Юстировка углов**  
**Юстировка нуля**  
**Юстировка при нагрузке**

### 1.2.1 Юстировка углов

Юстировка углов проводится после ремонта модуля (например, после замены весоизмерительного датчика и появления неравнозначности показаний весов при угловых нагрузках).

После юстировки углов следует провести юстировку нуля и юстировку при нагрузке.

Юстировку углов можно не проводить, если неравнозначность показаний при угловых нагрузках платформы находится в допустимых пределах. В этом случае можно ограничиться юстировкой нуля (п. 1.2.2) и юстировкой при нагрузке (п. 1.2.3).

Юстировку углов проводить гирями с общей массой ( $0,2 \div 0,5$ ) Max.

, → "Юстировка углов" →   
Масса, kg      XX.X  
Max 1t  
Min 4kg  
e= 0.2kg  
T= -1000kg  
Выравнивание

Где: XX здесь и далее, произвольные числа.

1.2.1.1 Вращая винт опоры через регулировочное отверстие (любого из датчиков) в одну и другую сторону, добиться минимального показания массы:

Масса, kg      X.X  
Max 1t  
Min 4kg  
e= 0.2kg  
T= -1000kg  
Выравнивание

1.2.1.2 На модуль весов платформенных (4D-P\_) установить грузоприемную платформу.

1.2.1.3 Разделить визуально платформу модуля на квадранты (см. Рис. 1.1).

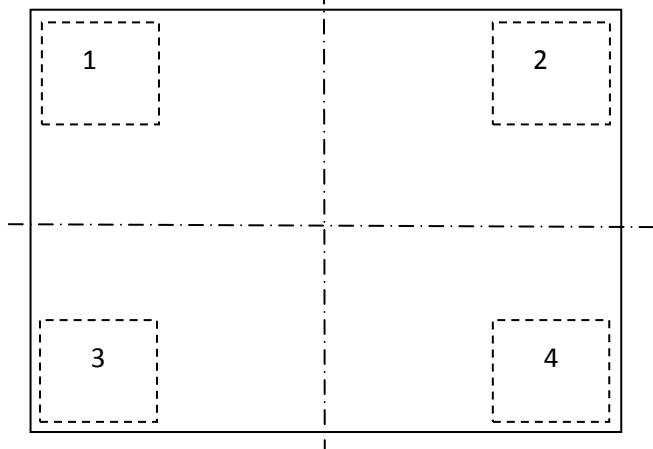


Рис. 1.1 - Места приложения нагрузки при юстировке углов модуля 4D\_ (вид сверху)

Нажать

Масса, kg	0.0	Max 1t Min 4kg e= 0.2kg T= -1000kg
Угол1		-
Юстировка углов		

1.2.1.4 Установить гири в угол (см. Рис. 1.1).

Масса, kg	XXX.X	Max 1t Min 4kg e= 0.2kg T= -1000kg
Угол1		-
Юстировка углов		

Нажать

Масса, kg	XXX.X	Max 1t Min 4kg e= 0.2kg T= -1000kg
Угол2		-
Юстировка углов		

Снять гири.

1.2.1.5 Выполнить п. 1.2.1.4, поочередно устанавливая гири в углы 2, 3 и 4.

Юстировка углов завершена, весы переключаются в меню юстировки.

Провести юстировку нуля и юстировку при нагрузке.

### 1.2.2 Юстировка нуля

Выполнить действия аналогично п. 1.1.1.

### 1.2.3 Юстировка при нагрузке

Выполнить действия аналогично п. 1.1.2.

Снять гири с платформы.

1.2.3.1 Для модуля весов платформенных (4D-P\_) и низкопрофильных (4D-LA) юстировка завершена.



1.2.3.2 С модулей весов паллетных (4D-U\_) и стержневых (4D-B\_) (в которых для размещения гирь использовалась технологическая грузоприемная платформа), не выходя из режима юстировки, снять технологическую платформу.

→ , → "Юстировка нуля" → .



Нажать →



1.2.3.3 Юстировка модулей весов **паллетных** (4D-U\_) и модулей весов **стержневых** (4D-B\_) завершена.

→ → .

1.2.3.4 Записать код юстировки, п. 1.3.

### 1.3 Код юстировки

Открыть электронный паспорт (п. 1.1). Записать код юстировки из паспорта в заключение о поверке или в свидетельство о поверке.

Выключить весы.

## 2 Технологическая грузоприемная платформа 4D-U\_ и 4D-B\_

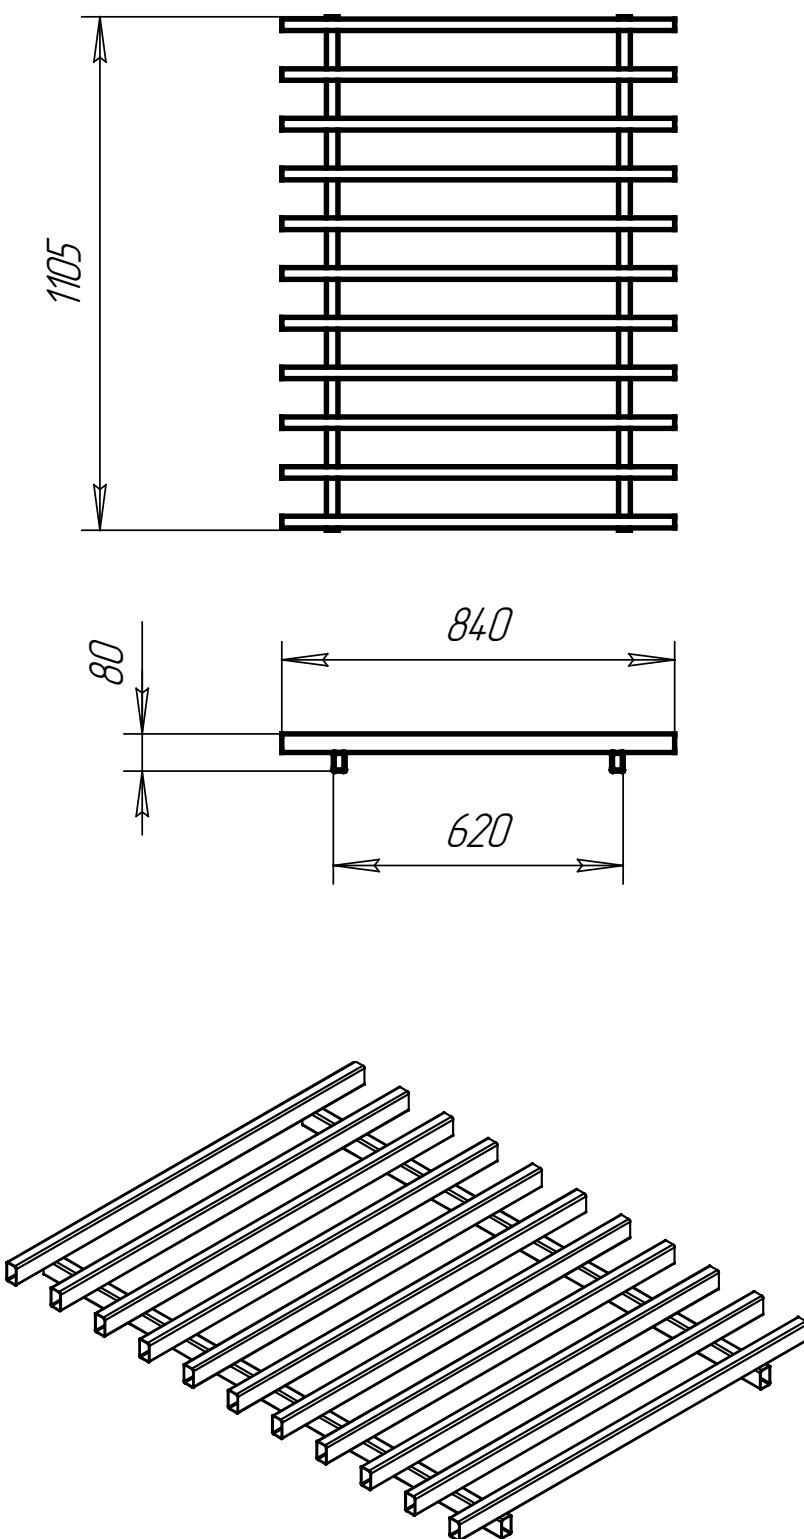


Рис.Д.1 - Платформа грузоприемная технологическая  
(для модулей 4D-U\_ и 4D-B\_)

Материал: Труба электросварная 40x25x2 ТУ 14-105-566-93 Сталь 10 ГОСТ 1050-88.  
Масса ≈ 25 кг.